 


Jak mierzyć?

Rolety zewnętrzne - instrukcja pomiaru



- 2. Instrukcja pomiaru
 - 3. Montaż na ścianie
 - 4. Montaż we wnęce
- 

Jak mierzyć? Rolety zewnętrzne - instrukcja pomiaru.

Rolety zewnętrzne oferujemy w dwóch opcjach montażu, co oznacza dwie różne metody pomiaru.


Opcja nr 1 – montaż nawierzchniowo na ścianie.



Opcja nr 2 – montaż we wnęce.



Opcja nr 1 – montaż nawierzchniowo na ścianie.

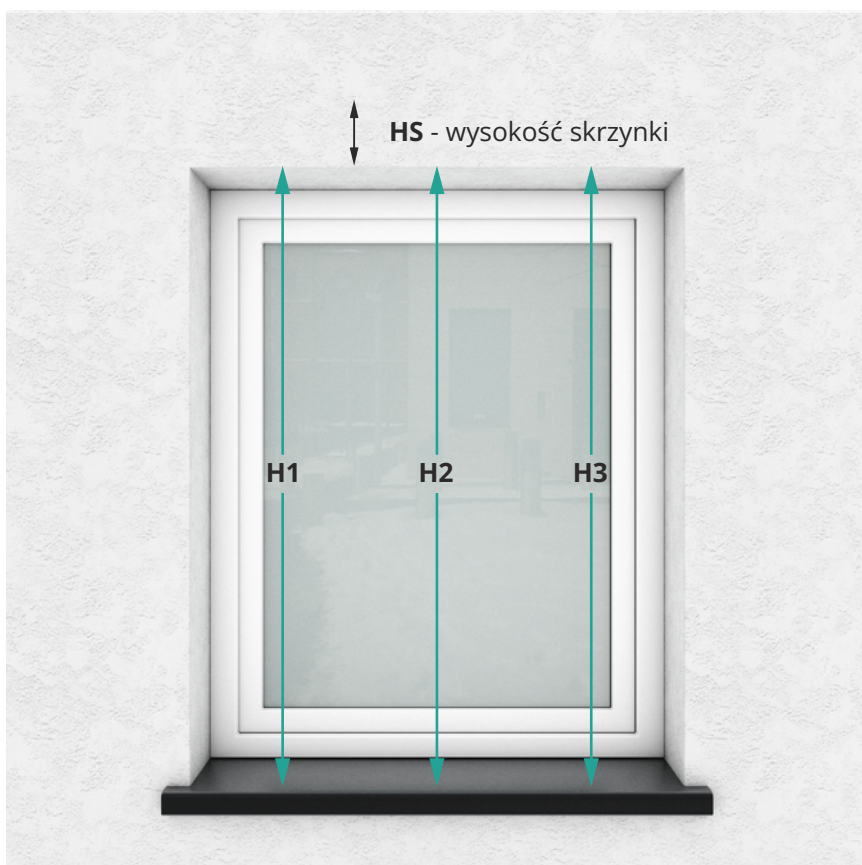

Wysokość

Wysokość zamówieniowa - podczas składania zamówienia należy podać **wysokość całkowitą** rolety zewnętrznej. Uzyskujemy ją dodając **wysokość wnęki** i **wysokość skrzynki**.

Wysokość wnęki.


Pomiaru należy dokonać w trzech miejscach i obliczyć średnią wysokość.

Wysokość skrzynki.

Minimalna wysokość kasety zależy od wysokości rolety. Należy dobrać ją z tabeli poniżej.

$$\text{wysokość zamówienia} = \frac{H1 + H2 + H3}{3} + HS$$

wysokość rolety		wysokość skrzynki
profil 39 mm	profil 43 mm	
do 1100 mm	do 900 mm	137 mm
do 1500 mm	do 1400 mm	150 mm
do 2000 mm	do 2100 mm	165 mm
do 2500 mm	do 2600 mm	180 mm
do 2900 mm	do 2900 mm	205 mm

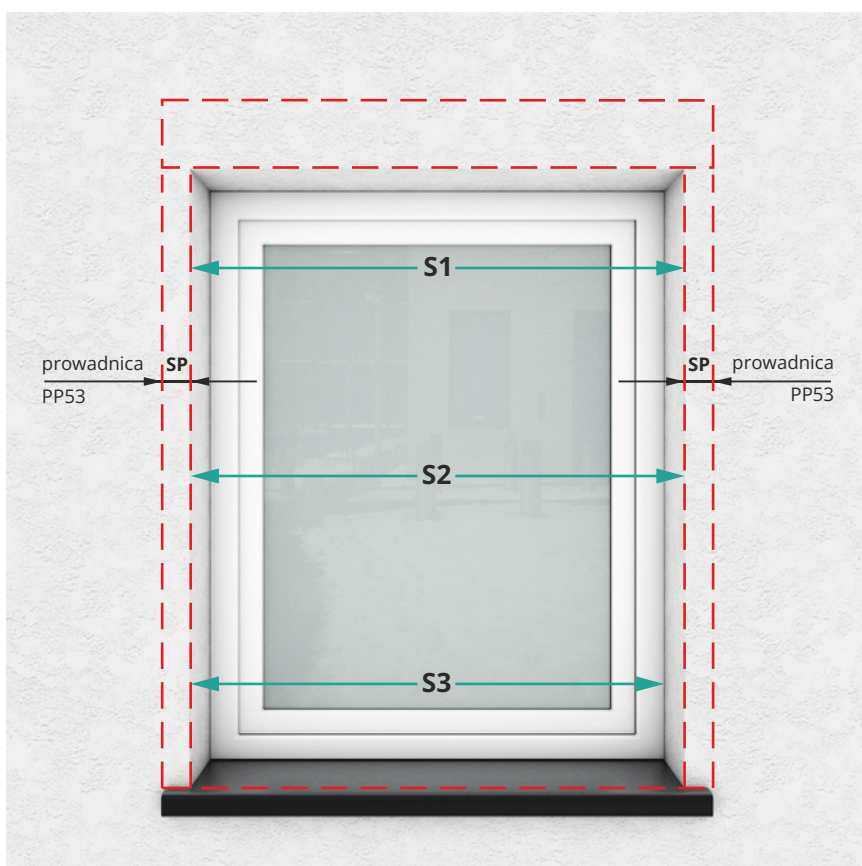

Szerokość

Szerokość zamówieniowa - podczas składania zamówienia należy podać **szerokość całkowitą** rolety zewnętrznej. Uzyskujemy ją dodając **szerokość wnęki** i **szerokość dwóch prowadnic**.

Szerokość wnęki.


Pomiaru należy dokonać w trzech miejscach i obliczyć średnią szerokość.

Szerokość prowadnicy.


Szerokość prowadnicy = 53 mm.

$$\text{szerokość zamówienia} = \frac{S1 + S2 + S3}{3} + 106 \text{ mm}$$

Prowadnica **PP53** - wymiary.

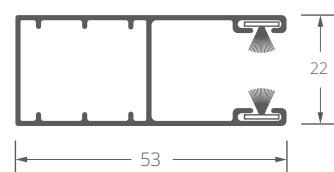

Opcja nr 2 – montaż we wnęce.

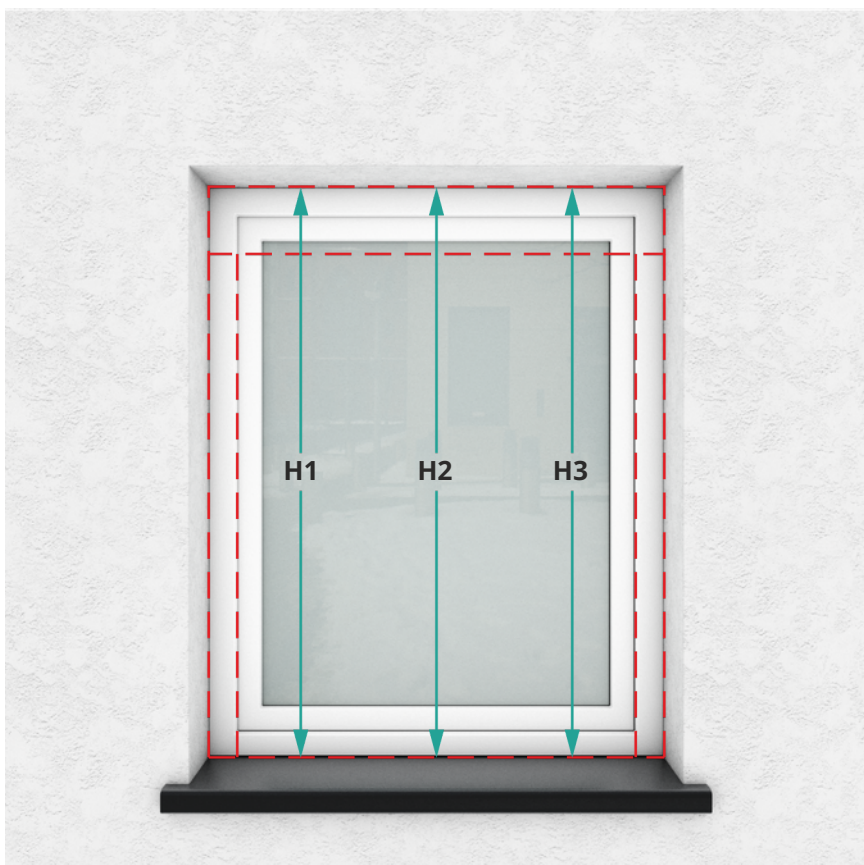

Wysokość


W przypadku montażu we wnęce należy dokonać pomiaru wysokości wnęki w co najmniej 3 miejscach, a podczas składania zamówienia podać **wartość najmniejszą**, pomniejszoną o **3 do 6 mm** (luz montażowy).

Uwaga!

Zalecaną wartość luzu montażowego (3 do 6 mm) należy dostosować do konkretnego miejsca montażu, tzn.: jeśli ściany wnęki są proste i ich powierzchnia równa, to wystarczy 3 mm, w przypadku wnęki krzywej i nierównej, wartość luz montażowego należy zwiększyć do 6 mm.

Należy mieć też na uwadze, że jeżeli luz montażowy będzie za duży, to między górą skrzynki a ścianą powstanie szczelina, która będzie wymagała dodatkowej obróbki.

wysokość zamówienia = najmniejsza **H** - 3 do 6 mm

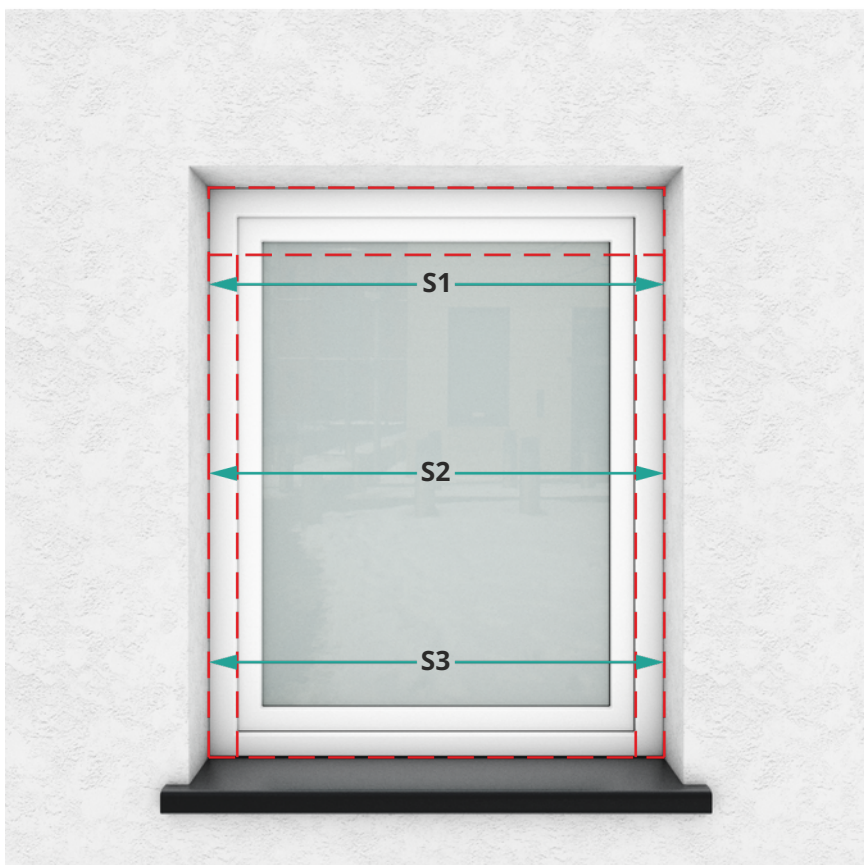

Szerokość

W przypadku montażu we wnęce należy dokonać pomiaru szerokości wnęki w co najmniej 3 miejscach, a podczas składania zamówienia podać **wartość najmniejszą**, pomniejszoną o **3 do 6 mm** (luz montażowy).

Uwaga!

Zalecaną wartość luzu montażowego (3 do 6 mm) należy dostosować do konkretnego miejsca montażu, tzn.: jeśli ściany wnęki są proste i ich powierzchnia równa, to wystarczy 3 mm, w przypadku wnęki krzywej i nierównej, wartość luz montażowego należy zwiększyć do 6 mm.

Należy mieć też na uwadze, że jeżeli luz montażowy będzie za duży, to między bokiem prowadnicy a ścianą powstanie szczelina, która będzie wymagała dodatkowej obróbki.

szerokość zamówienia = najmniejsza **S** - 3 do 6 mm